



スーパーカブ、クロスカブ、ハンターカブ、ダックス、モンキー125用  
シフトポジションインジケータでギヤポジションが正しく表示されない時の対処方法

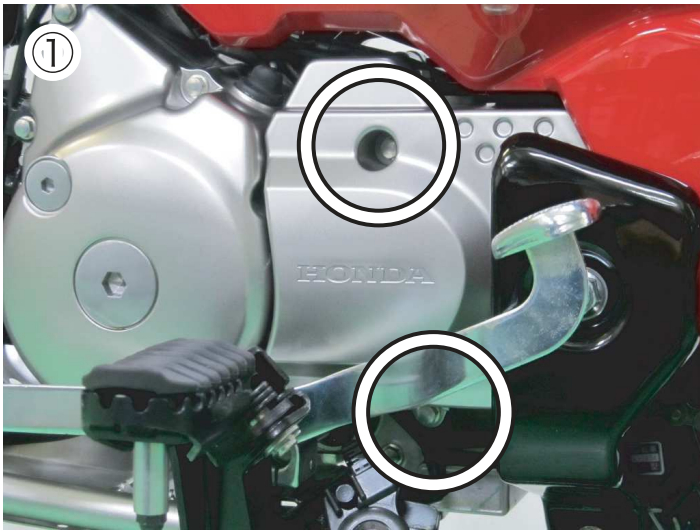

①丸で囲った2本のボルトを外します

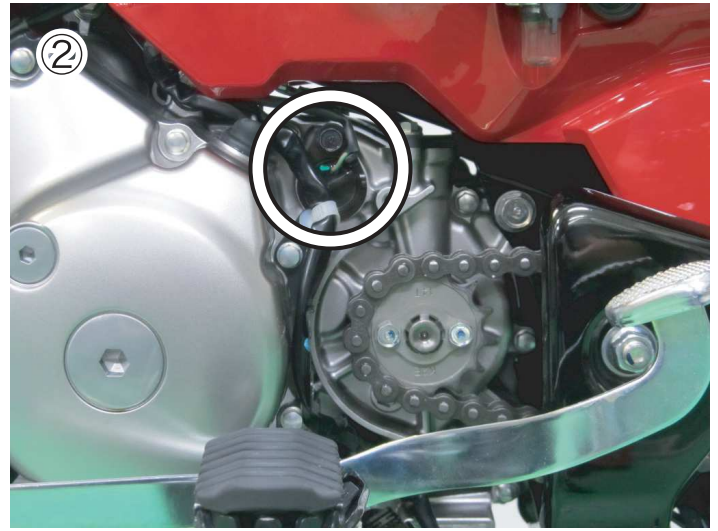

②スプロケットカバーを外します。  
丸で囲った黒い部品がギヤポジ  
ションセンサーです。上部の六角  
頭のボルトを取り外します。



③ギヤポジションセンサーを  
取り外します。



④5か所の接点をパーツクリーナー  
で洗浄します。



⑤赤丸で囲った部分のピンとスプリングを取り外し、スプリングを数ミリ  
伸ばしテンションを強くする事で接触が良くなり表示不良の改善になります。